



Datafox Support - E-mail

MasterIV-Software Versionen 04.01.09 & 04.02.00, Biokey



Sehr geehrter Kunde,

sie haben bei uns MasterIV-Geräte für die Zeiterfassung erworben.

Wir möchten Sie daher darüber informieren, dass in den Softwareversionen 04.02.00 und 04.01.09 sowie in der Firmware des Biokey-Moduls Korrekturen durchgeführt wurden.

Version 04.02.00.34

Bitte führen Sie bei allen Geräten mit Firmware 04.02.00.xx das Update durch, um mögliche Fehlfunktionen oder Beeinträchtigungen der Geräte zu vermeiden.

Bugfix mit hoher Priorität

- **Display, Beleuchtung**

Der maximal mögliche Strom für die Hintergrundbeleuchtung des Displays wurde reduziert, um die Lebensdauer der Beleuchtung weiter zu erhöhen. Die maximale Helligkeit ist dadurch etwas verringert worden.

- **Buzzer, Lautstärke**

Die maximal mögliche Lautstärke des Buzzers wurde reduziert, um die Lebensdauer des Buzzers weiter zu erhöhen.

- **Tastatur, Tastenerkennung**

In sehr seltenen Fällen konnte es passieren, dass keine Tastendrucke am Gerät mehr erkannt wurden. Abhilfe schaffte nur ein Neustart des Geräts (Stecker ziehen oder Reset-Befehl der DLL).

- **RS485**

Bei RS485 Netzwerken konnte es vorkommen, dass ein Gerät den Bus blockiert. Abhilfe schaffte hier nur ein Neustart durch Unterbrechen der Stromversorgung oder über die entsprechende Tastenkombination (siehe Handbuch).

Bitte beachten Sie für weitere Korrekturen die Softwareversionsliste im Anhang.

Erweiterungen

- **AE-, Flex-MasterIV**

Die Verarbeitungsgeschwindigkeit der Eingabekettenfeldfunktion „normal“ wurde erhöht;

die Zeichen werden in der größtmöglichen Schrift linksbündig dargestellt.

DatafoxStudioIV und DFComDLL Version 04.02.00.05

Kompatibilität:

- Für Fingerprint Updatedateien wurde die Dateierdung (*.upd) aufgrund der fehlenden Modulzuordnung verworfen. Zukünftig kommt die Dateierdung (*.up3) für Biokey3000-Module und (*.up4) für Biokey4000-Module zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um signierte Dateien.

Für zukünftige Updates auf die Biokey-Module können nur noch Dateien der Endung *.up3 und *.up4 verwendet werden. Dateien der Endung *.upd werden nicht mehr weiter verwendet.

Version 04.01.09.04

Bugfix:

- Mobilfunk → am Server wird ständig der gleiche Datensatz empfangen (04.01.09.01)
- Mifare, Problem beim Konfigurieren des Transponderlesers behoben (04.01.09.02)

Bitte beachten Sie für weitere Korrekturen die Softwareversionsliste im Anhang.

Erweiterungen

- **AE-MasterIV (04.01.09.01)**

Die Zeicheneingabe in der Funktion ‚Normal‘ wurde optimiert. Eingaben können jetzt schneller erfolgen. Die Anzeigezeit bei Listen- und Menüauswahl wurde verkürzt.

- **Mobil-MasterIV, Timeboy-Service-Funktion „Info Mobil-MasterIV“ (04.01.09.01)**

Im Timeboy können, wenn im Timeboy-Setup ein Systemmenü mit der Funktion „Info Mobil Master“ aktiviert wird, aktuelle Status-Werte des Mobil-MasterIV angezeigt und automatisch aktualisiert werden:

K2	Info Mobil-Master
F1	IN: 01----,--V,--V
F2	OUT:00,12,2
F3	MOBILE:30,##__
F4	GPS:A,###__,4
	.76 ¹¹ ,6 ¹²

Biokey, Firmware

- Für Geräte mit Biokey die nach dem September 2010 ausgeliefert wurden, muss für das dort eingebaute Biokey4000-Modul ein Update der Firmware auf Version 6717 durchgeführt werden. Bei älteren Versionen besteht die Gefahr eines Funktionsausfalls des Moduls.

Die neuen Versionen haben wir für Sie zum Download ins Internet gestellt. Sie finden Sie in unserem Downloadbereich unter dem jeweiligen Produkt.

In den Dateien "MasterIV SoftwareVersionen 04.02.00, Stand 2011.03.11.pdf" und

"MasterIV SoftwareVersionen 04.01.09, Stand 2011.03.11.pdf" finden Sie ausführliche Informationen zu den Änderungen (sind in der Anlage beigefügt).

Bitte testen Sie die neue Version - vor dem echten Einsatz - zusammen mit Ihrem Setup und Ihrer Anwendung und geben die neue Version bei Ihnen intern frei. Sofern Sie Probleme in Verbindung mit Ihrem Setup oder Ihrer Anwendung feststellen, möchten wir Sie bitten, uns das unmittelbar mitzuteilen.

Die Checkliste für den Supportfall finden Sie in der Anlage.

Sofern Sie die Geräte weiterhin mit einer älteren Firmware-Version geliefert bekommen wollen, geben Sie das bitte bei der Bestellung an. Wenn keine Angabe bei der Bestellung gemacht wird, liefern wir die Geräte mit der neuesten Version aus.

Wir bedanken uns für Ihr bisheriges Vertrauen und stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Datafox Entwicklungsteam

Datafox GmbH

Derbacher Straße 12-14
D-36419 Geisa
Telefon: +49 (0) 36967 / 595-0
Fax: +49 (0) 36967 / 595-50
E-Mail: support@datafox.de

www.datafox.de

Geschäftsführer: Matthias Hartung
Handelsregister Jena, HRB500077
UID: DE 812 64 92 45

Hinweis:

Diese Infomail ist kein Spam. Sie erhalten diese als registrierter Datafox-USER bzw. Datafox-Kunde.

Wenn Sie unseren Newsletter bzw. Produktinfo-Mailings nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie bitte diese Mail einfach kommentarlos zurück und Sie werden umgehend aus unserem Verteiler gelöscht. Verwenden Sie aber unbedingt als Absenderadresse die Adresse m.wicher@datafox.de, an die wir den Newsletter geschickt haben.